労研式マスクフィッティングテスター MT-03　簡易取扱説明書

1

MENU スイッチを押して各種の設定を行う

※合否基準は特に定められていませんので、任意の数値を設定してください。

例）

Start	START SW.
Calc	0.3μm−0.5μm
Leak	10.00%（ ← **合否基準** ）
Wait.T	10 sec
Meas.T	03 sec
Heater	40.0 ℃

2

マスクを正しく着用する

INSIDE 側の試験ガイドを顔面とマスクの間に差し込み、
再度マスクがフィットしているかを確認する。
測定中は試験ガイドが折れないように軽く手を添える。
（鏡の活用などが望ましい）

3

OUTSIDE 側の試験ガイドを INSIDE 側の試験ガイドの近くに取り付ける

（襟などにクリップで固定）

4

START スイッチを押す

測定が終了するまで待つ
（標準設定で約 30 秒）

5

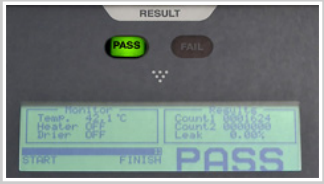

合　格：PASS

不合格：FAIL

３ に戻り、鏡を見てマスクの顔面へのフィットの再調整（しめひもの長さ調整やマスクサイズの変更など）を行う。

戻る

柴田科学株式会社